


Rapport 2016, Munkeby kyrkjeruin

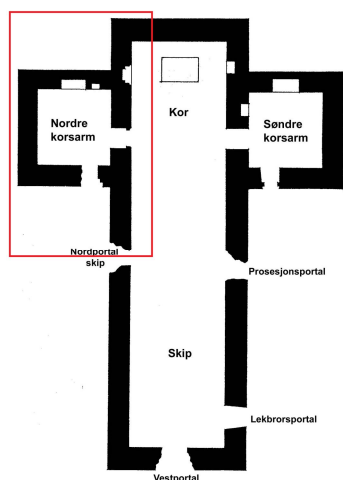

*Rødt – Fokusområde i 2016.
Ferdigstilling av nordre
korsarm med nytt
toppdekke i brutt kistemur.*



Foto 2005/06.28- 2016-06-09 10.21.26 (øvt): Ferdigstilling av toppdekke Nordre korsarm.

Foto 2017-01-03 10.35.54 (nedst): Nordveggen i skipet klargjort for meisling vinteren 2016/-17.

Ferdigstilling i nordre korsarm og meisling av nordvegg i skipet

Arbeidet på Munkeby klosterruin i 2016/17 har vært slutføring av nordre korsarm og meisling av hele nordvegg i skipet. I nordre korsarm ble samtlige sementholdige mørtler hugget ut, steiner limt og nye fuger i kalkmørtel tilført. Oppløst fugemateriale og sementholdige mørtler i murkjerne er fjernet og erstattet med naturlig hydraulisk kalkmørtel, styrke 3,5 (NHL 3,5). Kalkmørtel er blandet på stedet med lokal sand 0-4 millimeter naturlig bakkesand. Fuger er ettervannet og etterkomprimert.



Foto 2005/06.02-02: Toppen på nordre korsarm, slik den framstod i 2006.



Foto 2005/06.28 2016-07-31 17.11.47: Ferdig murt toppdekke 2016.

Meisling av langvegg mot nord i skipet

Nordveggen i skipet er ferdig meislet i 2016/17. Toppdekket og brutt murverk i tverrendene er bare delvis meislet for å holde murverket stabilt. Disse fugene vil bli hugget rene i forbindelse med fugearbeidet i 2017.



*Foto 2005/06.28-
2016-11-21 13.49.28:*

Allt meislingsarbeidet høsten 2016 og vinteren 2017 har blitt utført mens denne delen av ruinen har vært helt tildekket.



*Foto 2005/06.28-
2016-11-21 13.49.28:*

Fugene ut- og innvendig på nordmuren i Skipet er meisla ut og klar for spekking i 2017.

I tillegg til foto i "årsmelding" er det tatt en rekke foto under arbeidets gang. Foto vil bli benyttet i rapport for årets arbeid, som før, under og etter inngrep.

Med hilsen Geir Magnussen